



GEBRAUCHSANLEITUNG

Rechenmaschine Modell 13 RK



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite	26	ene
T.	Gebrauchsanleitung	Multiplikation von Dezimalbrüchen	8
	Kurbel	Abgekürzte Multiplikation	9
	Einstellwerk (E-Werk)	Fortgesetzte Multiplikation	. 9
	Anzeigewerk (A-Werk) 2	Rückübertragung	10
	Resultatwerk (R-Werk)	Division	
	Schlitten	Division von Dezimalbrüchen	
	Umdrehungszählwerk (Z-Werk)	Division durch Multiplikation	
	Löschung	Division mit Hilfe reziproker Werte	
		Division mit Hilfe der dekadischen Ergänzung	
	Kommazeiger	Dreisatz (Multiplikation und Divison)	
	Rückübertragung 4	Rechnen mit Werten nichtdezimaler Einteilung	
	Pflege und Instandhaltung 4	Prozentrechnung	
II.	Rechenanleitung	Preiskalkulation	
	Addition	Gewinn und Verlust	
	Addition von Dezimalbrüchen 5	Anteilberechnung	
	Subtraktion	Zinsrechnung	
	Subtraktion von Dezimalbrüchen 6	Formeln für Zinsberechnung	
	Subtraktion unter Null 6	Quadratwurzelziehen	
	Addition und Subtraktion 7		
	Multiplikation	III. Tabellen	. 27

Beim Lesen bitte die mit der letzten Seite eingefalzte Maschinenerläuterung herausklappen

TEIL I: GEBRAUCHSANLEITUNG



Ihre neue Rechenmaschine, die Brunsviga 13 RK, steht vor Ihnen. Sie haben sie soeben ausgepackt und möchten sie nun möglichst schnell kennen und bedienen lernen. Befürchten Sie, die Maschine bei unsachgemäßer Handhabung zu beschädigen? Darüber können wir Sie gleich beruhigen. Brunsviga-Rechenmaschinen sind aus so widerstandsfähigem Material gebaut, daß sie jeder Beanspruchung gewachsen sind.

Trotzdem ist es natürlich nicht zweckmäßig, unnötig Gewalt anzuwenden, denn wie jedes feinmechanische Gerät belohnt auch die Brunsviga 13 RK eine etwas sorgfältige Behandlung mit einer langen Lebensdauer. Drehen Sie zunächst einmal die unter der Maschine befindliche







Sicherungsschraube (mit S bezeichnet) bis zum Anschlag heraus. Dann schieben Sie den nunmehr freigegebenen Schlitten (13) etwas nach links, bis das rote Sperrzeichen im Deckenausschnitt (15) verschwindet und die Schlittentaste (12) hörbar einfällt.


Nun stellen Sie die Maschine rechts seitlich vor sich auf, damit Sie die Kurbel (7) bequem drehen können. Der Kurbelgriff (10) wird etwas aus der Raste am Scherenbock (9) herausgezogen, dann drehen Sie zur Übung die Kurbel einige Male rechts und links herum, ohne sie

jedoch nach jeder Drehung einrasten zu lassen. Alle Kurbeldrehungen müssen Sie flott und gleichmäßig ausführen. Vermeiden Sie übermäßig schnelles und ruckweises Drehen. Eine an-

gefangene Kurbeldrehung müssen Sie vollenden, da die Maschine sonst sperrt, und gegebenenfalls zurückdrehen. Läßt sich die Kurbel nicht drehen, so ist ein Bedienungselement unvollständig betätigt worden, was durch rote Sperrzeichen bei (14), (15), (20) oder (23) angezeigtwird. Andererseits können Sie die anderen Hebel nur bewegen, wenn die Antriebskurbel in den Scherenbock (9) eingerastet ist.

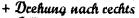


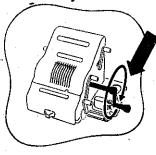

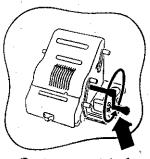

- Drehung nach links



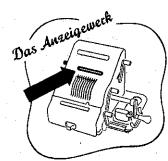


Dann üben Sie ein wenig das Einstellen mit den Hebeln (18) im Einstellwerk (E-Werk). Siesehen, daß die einzustellenden Zahlen auf der Zifferndecke eingeprägt sind. Wenn Sie also eine "5" einstellen wollen, ziehen Sie den Einstellhebel bis zu der eingeprägten "5". Sie bemerken, daß im Anzeigewerk (A-Werk) auch die "5", die Sie eben eingestellt haben, erscheint.

Stellen Sie jetzt ein: 27354. Sie beginnen mit Hebel 5 und stellen ihn auf "2", dann kommt Hebel 4 auf "7", Hebel 3 auf "3", Hebel 2 auf "5" und Hebel 1 auf "4". [Die Einstellhebel sind durch kleine Ziffern (19) von rechts nach links fortlaufend numeriert.] Im A-Werk steht nun 27354. Sie können bequem in einer Zeile überblicken, ob Sie richtig eingestellt haben.

"Löschen" Sie das Einstellwerk (E-Werk), und damit gleichzeitig das Anzeigewerk, indem Sie den Löschhebel (21) nach vorn ziehen, bis das rote Sperrzeichen (20) im Anzeigewerk verschwindet, und dann lassen Sie ihn los: Die Werke sind wieder in der Grundstellung.

Nun müssen Sie auch das Resultatwerk (R-Werk) kennenlernen. Es ist im Schlitten (13) untergebracht. Gelöscht (d. h. auf Null gestellt) wird das Resultatwerk durch den Löschhebel (6), der bis zum Anschlag nach vorn gezogen und dann losgelassen wird. Die einzelnen Stellen sind, wie im E-Werk, von rechts nach links fortlaufend durch kleine Ziffern (17) bezeichnet.

Mit dem Doppelgriff (8) unter dem Kurbelgriff (10) wird der Schlitten schrittweise in die ge-

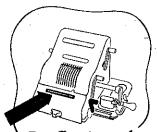


Das Resultatwerk

wünschte Stellung gebracht, ohne die rechte Hand von der Kurbel zu nehmen. Im Deckenausschnitt (15) wird die jeweilige Schlittenstellung angegeben.

Das Hineindrücken der Schlittentaste (12) mit der linken Hand ermöglicht eine Verschiebung des Schlittens um mehrere Stellen. Wollen Sie den Schlitten durch die Schlittentaste nur um eine Stelle verschieben, so drücken Sie seitlich kurz dagegen, dann springt der Schlitten selbsttätig eine Stelle



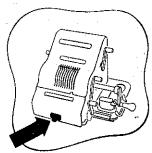

Der Schlittentransport

nach rechts bzw. links bei hörbarem Einschnappen und Verschwinden des roten Sperrzeichens im Deckenausschnitt (15).

Sie können also bei der 13 RK sowohl die Einhandbedienung benutzen als auch - dies gilt vor allem für Rechner, die schon andere Brunsviga-Modelle benutzt haben - den Schlitten mit der linken Hand bedienen.

Das Umdrehungs-Zählwerk (Z-Werk) zählt, wie schon sein

Name sagt, die Kurbeldrehungen. Als Sie die Brunsviga 13 RK kauften, wird man Ihnen gesagt haben, daß die Maschine mit Zehnerübertragung im Umdrehungszählwerk ausgerüstet sei. Das bedeutet aber: das Umdrehungszählwerk zeigt auch wirklich 10 an, wenn Sie 10 Umdrehungen gemacht haben, also: bei der zehnten Umdrehung überträgt es selbsttätig den Zehner auf die nächste Stelle. (Kurbelt man wieder zurück, so wird der Zehner ebenso wieder zurückgenommen.) Wie Sie noch sehen werden, bietet diese Einrichtung bei verschiedenen Rechenarten wesentliche Vorteile.

Weiße und



rote Zahlen


Auch im Z-Werk sind die einzelnen Stellen durch kleine Ziffern bezeichnet (2). Die Schlittenstellung wird hier durch den Stellenanzeiger angegeben.

Wenn Sie rechtsherum zu drehen beginnen, also "+ Drehungen" machen, zeigt das Z-Werk weiße Zahlen, drehen Sie dagegen

Umdrehungszählwerk mit Zehnerübertragung

links herum, machen Sie also "--Drehungen", dann sehen Sie rote Ziffern. Die Schaltung des Z-Werkes auf weiße oder rote Zahlen wird ausschließlich durch die erste Drehung nach dem Löschen gesteuert. War also die erste Drehung eine --- Drehung, so zeigt das Z-Werk auch dann rote Zahlen, wenn Sie später +-Drehungen machen. Erst nach dem Löschen [mit Löschhebel (3)] ist das Z-Werk wieder neutral. Zum Zeichen dessen erscheint das gelbe Merkzeichen (22).

Die Löschung

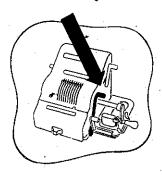


Wollen Sie am Ende einer Rechnung alle Werke der Maschine mit einem Hebelzug auf Null stellen, also löschen, dann ziehen Sie den Gesamtlöschhebel (5) bis zum Anschlag nach vorn und lassen los. Die Maschine ist jetzt für neue Aufgaben bereit.

Kombinationslöschung


Die Brunsviga 13 RK hat eine Schaltvorrichtung, die es Ihnen ermöglicht, die drei Werke der Maschine in verschiedenen Kombinationen zu löschen.

Steht der Schalthebel in seiner mit ,... " bezeichneten oberen Stellung, so löscht

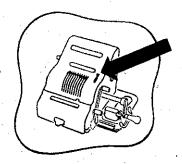

der Löschhebel für das Z-Werk: das E-Werk u. das Z-Werk der Gesamtlöschhebel: alle drei Werke.

Steht der Schalthebel in seiner mit "" bezeichneten unteren Stellung, so löscht

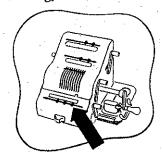

Die Kommata

der Löschhebel für das Z-Werk: das Z-Werk der Gesamtlöschhebel: das Z-Werk und das R-Werk.


Alle drei Werke haben Kommaleisten (1), (4), (16), auf denen Kommaschieber angebracht sind. Sie können diese jeweils in die gewünschte Stellung rücken.

Rückübertragung.

Mit Hilfe der Rückübertragungseinrichtung können Sie Resultate aus dem R-Werk wieder in das E-Werk bringen.

Ziehen Sie dazu den E-Werk-Löschhebel (21) bis zum Anschlag vor und betätigen Sie, während Sie den E-Werk-Löschhebel (21)

Die Rückübertragung der 13RK

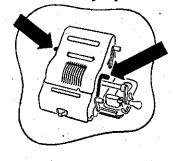

festhalten, den Gesamtlöschhebel (5). Dadurch wird der Wert aus dem R-Werk in das E-Werk übertragen und das Z-Werk gelöscht.

Pflege und Instandhaltung

Schützen Sie bitte Ihre BRUNSVIGA 13 RK vor Ver-Verstaubung, indem Sie sie in den Arbeitspausen mit der beigegebenen Staubschutzhaube zudecken. Stauben Sie die Maschine hin und wieder ab.

Bewahren Sie die Maschine vor Fall und Stoß.

Bitte überlassen Sie alle Pflegearbeiten, insbesondere das Ölen und Fetten, dem Fachmann. Je nach Beanspruchung empfehlen wir, die Maschine alle sechs bis acht Monate reinigen und an den stark beanspruchten Funktionsteilen ölen zu lassen. Sehen Sie aber bitte davon ab, selbst die Maschine zu ölen, da sich daraus ein größerer Schaden ergeben könnte. Aus dem Ihrer Maschine beigefügten Garantieschein ersehen Sie, wer bei etwaigen Beanstandungen die Garantieverpflichtung übernimmt. Zweckmäßig beauftragen Sie die gleiche Firma auch mit der regelmäßigen Pflege und Wartung Ihrer BRUNSVIGA 13 RK; sie ist dort in guten Händen.

TEIL II: RECHENANLEITUNG

Die Addition

Nachdem Sie nun die Bedienungselemente der Maschine kennen, können wir sogleich mit dem Rechnen beginnen.

Vorher ziehen Sie den Gesamtlöschhebel nach vorn, damit alle Werke auf Null stehen. Übermäßig schnelles und schlagartiges Löschen ist zu vermeiden.

Wir lösen folgende Aufgabe:

$$\begin{array}{c} 17 \\ +31 \\ +58 \\ \hline 132 \end{array}$$
 Die Additi

Die Addition

Bringen Sie den Schlitten in die Grundstellung 1. Stellen Sie mit Hebel 2 und 1 im Einstellwerk 17 ein und machen Sie eine + Drehung. Dann steht 17 im R-Werk. Löschen Sie das E-Werk, stellen Sie 31 ein (ebenfalls mit Hebel 2 und 1) und machen Sie wieder eine +-Drehung. Nachdem Sie 58 und 26 auf die gleiche Weise addiert haben, lesen Sie im R-Werk 132 ab. Im Z-Werk steht die Anzahl der Posten = 4.

Kommaregel beachten!

Rechnen Sie auch noch:

$$137,18 + 178,235 + 11,1 + 458,17 = ?$$

Bei dieser Aufgabe müssen Sie von Anfang an achtgeben, daß im R-Werk die

Stellenzahl hinter dem Komma für alle Posten ausreicht. Sie müssen hier also das Komma zwischen die 3. und 4. Stelle schieben und einstellen:

Addition von Dezimalbeüchen

$$137,180 \\ + 178,235 \\ + 11,100 \\ + 458,170 \\ \hline 784,685$$


Gemischte Brüche mit verschiedenem Nenner bringen Sie entweder auf einen gemeinsamen Nenner oder Sie verwandeln sie vor dem Addieren in Dezimalbrüche. Sie rechnen dann:

$$\begin{array}{r} 33^{2}/_{8} = 33,667 \\ + 143^{5}/_{8} = 143,625 \\ + 227^{1}/_{6} = 227,167 \\ + 3^{1}/_{4} = 3,250 \\ \hline 407,709 \end{array}$$

Wenn Sie viel addieren, werden Sie finden, daß es manchmal leichter ist, das E-Werk nicht nach jedem Posten zu löschen, sondern den einen Wert in den anderen umzustellen.

Die Subtraktion

Wir rechnen:

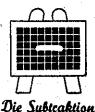

Der Schlitten bleibt in der Grundstellung. Wir stellen 23 im E-Werk ein und machen eine +-Drehung. Dann löschen wir das E-Werk und stellen 17 ein. Da wir 17 von 23 ab-

Denken Sie an die Kommastellung!

ziehen wollen, drehen wir diesmal links herum, machen also eine -- Drehung. Im R-Werk steht das Ergebnis = 6.

Wir können auch mehrere Posten hintereinander abziehen:

$$133.2 - 13.28 - 5.789 - 99.441 = ?$$

Dazu bringen wir 133,2 in das R-Werk und ziehen dann die drei folgenden Posten durch -- Drehungen nacheinander ab.

Subtraktion von Dezimalbrüchen Achten Sie bei der Einstellung ieweils darauf, daß Einer unter Einer und Zehner unter Zehner kommen und daß von Anfang an genügend Dezimalstellen im E-Werk vorgesehen werden. In unserem Fall also: Komma

Subtraktion

unter Null

zwischen 4. und 3. Stelle. Resultat: 14,690.

Nun kann es vorkommen, daß beim Abziehen eine negative Zahl übrigbleibt. also z. B.:

Auf der Maschine gerechnet ergibt sich nun nicht - 2, wir lesen vielmehr im R-Werk ab:

999999999998

Das kommt Ihnen vielleicht unwahrscheinlich vor. Wenn Sie aber die zwei letzten Stellen von 100 abziehen, erhalten Sie 2, eben das gesuchte Ergebnis als einen negativen Wert, also: - 2. Ebenso ergibt 27 - 55 in der Maschine 999999999972. Sie ergänzen die drei letzten Stellen auf 1000 und erhalten das richtige Ergebnis, nämlich - 28.

Negative Zahlen und dekadische Ergänzungen

Zum Ablesen einer derartigen negativen Zahl in der dekadischen Ergänzung merken Sie sich bitte folgendes: Sie ergänzen die (erste) rechte Stelle des R-Werkes auf 10. alle übrigen aber auf 9. Ist die rechte Stelle = 0, wird die nächste auf 10 erhöht. Durch Rückübertragung und eine Minusdrehung können Sie die dekadische Ergänzung bequem in die absolute Zahl verwandeln.

Wir wollen gleich noch einige andere Rechenmethoden kennenlernen, die Ihnen gute Dienste leisten werden:

$$161.13 + 27.84 =$$

$$161,13 + 28,34 =$$

$$161,13 + 19,14 =$$

Bei einer solchen Aufgabenreihe wäre es lästig, den gleichbleibenden Wert 161.13 immer wieder neu einzustellen. Sie rechnen deshalb

161.13 + 27.84 = 188.97

löschen dann aber das R-Werk und das E-Werk nicht, sondern ziehen 27.84 durch eine - Drehung einfach wieder ab. Jetzt können Sie mit 28,34 ebenso verfahren.

Bei der Aufgabe:

$$114,30 - 112,25 =$$

$$114,30 - 8,75 =$$

Addition mit aleichbleibenden Summanden

Subtraktion mit aleichbleibenden Minuenden

verfahren Sie ganz entsprechend. Sie rechnen 114,30-112,25=2,05, löschen R-Werk und E-Werk nicht, sondern stellen 114,30 durch eine +-Drehung im R-Werk wieder her und ziehen dann 8,75 ab.

Nicht viel anders ist es bei der Aufgabe:

Subtraktion mit gleichbleibenden Subtrahenden

$$118,25 - 27,15 = 749,80 - 27,15 = 1235,75 - 27,15 =$$

Stellen Sie zuerst 27,15 ein und machen Sie eine — Drehung. Nun stellen Sie 118,25 ein und machen eine + Drehung. Im R-Werk steht nun das Ergebnis = 91,10. Jetzt ziehen Sie 118,25 durch eine

--Drehung wieder ab, stellen 749,80 ein, machen eine +-Drehung usw.


Natürlich können Sie auch Addition und Subtraktion verbinden, also folgende Aufgabe in einem Zuge rechnen:

117,85 $-225,13$ $+11,75$ $-8,25$	
$+\ 102,15$	Verbindung von
— 1,63	Addition and Subtraktion

In der Praxis finden Sie derartige Rechnungen z. B. bei Kontoauszügen. Hier ein anderes Beispiel:

Konto-Auszug

Debet		Kredit
11. 7. Waren 15. 7. ,, 12. 8. ,, 8. 8. Diskont	DM 178,25 215,80 220,18 4,78	DM 17. 7. Scheck a. Bln. 200,— 3. 8. Postanw. 200,— 2. 8. Rückwaren 3,57 7. 8. Wechsel a. Köln 180,— 31. 8. Saldo
		•

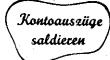

Sie addieren zunächst die größere, also in diesem Falle die Debet-Seite und setzen die Summe DM 619,01 unter Debet und Kredit ein. Dann ziehen Sie nacheinander die Kreditposten ab. Als Rest steht der Saldo im R-Werk = DM 35,44.

Die Multiplikation

Wenn Sie addieren: 2+2+2=6, stellen Sie eine "2" im E-Werk ein und machen drei +-Dre-

hungen. Im Z-Werk steht dann eine 3. Sie haben also mit anderen Worten gerechnet: $2 \times 3 = 6$.

Daraus erkennen Sie:

Auf der Rechenmaschine ist die Multiplikation eine fortgesetzte Addition.

Bei der Multiplikation wird der eine Die Multiplikation

Faktor im Einstellwerk eingestellt und der andere in das Umdrehungszählwerk gekurbelt. Das Ergebnis steht im Resultatwerk.

(Grundregel) für die Multiplikation Wenn Sie rechnen: $13 \times 12 = 156$, so stellen Sie 13 ein. Sie brauchen nun nicht etwa zwölf Umdrehungen zu machen, sondern Sie schieben den Schlitten in Stellung 2, machen eine +-Drehung, gehen mit dem Schlitten in Stellung 1 und führen jetzt zwei

+-Drehungen aus. Im Z-Werk steht nun 12 und im R-Werk 156, das gesuchte Ergebnis.

Gewöhnen Sie sich bitte gleich an, nach jeder Rechnung die Einstellung im E-Werk und die Zahl im Z-Werk nachzuprüfen. Stimmen sie, so ist auch das Ergebnis richtig.

Wollen Sie 113 \times 112 rechnen, so machen Sie nach Einstellen von 113 im E-Werk in Schlittenstellung 3 eine +-Drehung, in der 2. Stelle ebenfalls eine +-Drehung und in der 1. Stelle zwei +-Drehungen. Das Resultat steht mit 12656 im R-Werk.

Das ist so einfach, daß Sie gleich rechnen können:

$$224 \times 341 = 76384$$
;

um daran anschließend zu üben:

$$1235 \times 4412 = 5448820$$

 $55 \times 43513 = 2393215$

Welchen der beiden Faktoren Sie in das Einstellwerk nehmen und welchen Sie in das Z-Werk kurbeln, bleibt völlig Ihnen überlassen. Zweckmäßigerweise werden Sie aber meist den Faktor mit der größeren Stellenzahl in das E-Werk nehmen, um Drehungen zu sparen.

Nun werden Sie aber auch Dezimalbrüche miteinander multiplizieren wollen, also z. B.:

$$233,15 \times 12,535 = 2922,53525$$

Sie stellen 12,535 im E-Werk ein. (Komma also zwischen 3. und 4. Stelle.) Da Sie den anderen Faktor, also 233,15, in das Z-Werk kurbeln müssen, stellen Sie dort das Komma zwischen die 2. und 3. Stelle. Jetzt steht im E-Werk hinter dem Komma

Multiplikation mit Dezimalbeüchen

die kleine grüne Zahl 3 und im Z-Werk 2. Addieren Sie 3+2, die beiden grünen Ziffern rechts der Kommata, dann gibt die Summe, also 5, die Stellenzahl im R-Werk an. Sie schieben dort das Komma zwischen die 5. und 6. Stelle. Führen Sie dann die Multiplikation ohne weitere Beachtung der Kommastellung aus, so erhalten Sie 2922,53525 im R-Werk.

Wenn Sie das Komma im Einstellwerk auf 125,35 und im Z-Werk auf 2,3315 verschieben, ergeben sich im R-Werk 2+4

= 6 Stellen, das Komma kommt in diesem Fali also zwischen die 6. und die 7. Stelle. Sie lesen ab:

292,253525

Sie merken sich nun ohne weiteres folgende Regel:

Bei der Multiplikation ist die Zahl der Dezimalstellen des Produkts (im R-Werk) gleich Kommagrundregel
für die Multiplikation
0,12×0,51=0,0612
4

der Summe der Dezimalstellen der Faktoren (im E-u. Z-Werk).

Rechnen Sie auch:



Wenn Sie im Einstellwerk eine "1" einstellen und nun in der 4. Stelle des Z-Werkes eine + Drehung und in der 1. Stelle eine — Drehung machen, steht im Z-Werk die Zahl 999 und im R-Werk finden Sie als Ergebnis ebenfalls 999. Sie erkennen

zu Ihrer großen Freude, daß Sie gerechnet haben:

$$999 \times 1 = 999$$

Um dieses Ergebnis zu erzielen, haben Sie nicht etwa an 3 Stellen des Umdrehungszählwerkes je neun +-Drehungen gemacht, sondern Sie sind mit einer +-Drehung und einer --Drehung ausgekommen. Indem Sie rechneten:

$$(1000 - 1) \times 1 = 999$$

haben Sie also 25 Umdrehungen gespart! Damit haben Sie einen sehr wichtigen Bestandteil des Maschinenrechnens, nämlich die abgekürzte Multiplikation, kennengelernt. Sie können dieses Verfahren immer dann anwenden, wenn Sie Ziffern, die größer sind als 5, in das Z-Werk zu kurbeln haben.

Wir rechnen z. B.:

$$555 \times 786 = 436230$$

Wir stellen 555 ein und machen in der 4. Stelle eine +-Drehung, in der 3. Stelle zwei --Drehungen, in der 2. Stelle eine --Drehung und in der 1. Stelle vier --Drehungen. Wir rechnen also in Wirklichkeit 555 × (1000 - 214) = 436230. Da aber das Z-Werk der Brunsviga 13 RK mit Zehnerübertragung ausgerüstet ist, erscheint im Z-Werk, gleichgültig, ob Sie nun abgekürzt multiplizieren oder ob Sie 7 und 8 und 6 +-Drehungen machen, 786.

Ein anderes Beispiel: $55.5 \times 16.19 = 898.545$

Wir stellen 55,5 ein und machen folgende Umdrehungen:

in der 4. Stelle des Z-Werkes zwei +-Drehungen

- , ,, 3. ,, ,, vier -- ,, , ,, 2. ,, ,, zwei +- ,,
- ,, ,, l. ,, ,, eine --Drehung

Sie sehen, wir haben durch das abgekürzte Rechnen nur 9 Umdrehungen gebraucht, während sonst 17 Umdrehungen erforderlich gewesen wären.

Sie brauchen bei der abgekürzten Multiplikation keinerlei Überlegungen anzustellen, sondern nur darauf zu achten, daß der gewünschte Faktor richtig im Z-Werk steht. In Ihrem eigenen Interesse werden Sie natürlich so vorgehen, daß Sie mit einer möglichst geringen Anzahl von Umdrehungen auskommen.

Achten Sie aber bitte darauf, daß Sie jede abgekürzte Multiplikation mit einer +-Drehung beginnen, da sonst, wie Sie schon wissen, rote Zahlen im Z-Werk erscheinen, und beginnen Sie stets bei der höchsten Wertstelle des Multiplikators zu kurbeln.


Nun rechnen Sie bitte zur Übung:

Wenn Sie nun Aufgaben lösen wollen, bei denen eine fortgesetzte Multiplikation (a \times b \times c \times d) nötig ist, so bietet Ihnen die Brunsviga 13 RK einen weiteren, ganz wesentlichen Vorteil: Die Rückübertragung.

Bei dem Beispiel:

$$125 \times 6,349 \times 3,24 = 2571,34500$$

Die Rückübertragung der 13R

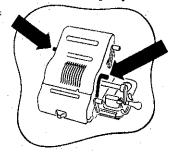

ermitteln Sie zunächst das Produkt von

 $125 \times 6,349 = 793,625$

Jetzt erfolgt die Rückübertragung dieses Zwischenwertes in Schlittenstellung l durch Vorziehen des E-Werk-Löschhebels bis zum Anschlag, kurz festhalten und Betätigung des Gesamtlöschhebels. Der Zwischenwert ist jetzt im


E-Werk erschienen. Sie multiplizieren ihn mit 3,24 und erhalten im R-Werk 2571,34500, das gesuchte Ergebnis. Die Rückübertragung schaltet also das Neueinstellen der Zwischenwerte als Fehlerquelle aus und beschleunigt das Rechnen erheblich.

Nun rechnen Sie bitte zur Übung:

 $217,46 \times 31,32 \times 2,98 = 20296,324656$

21 Stück Kantholz 5,40 m lang

0,12 m breit 0,14 m stark = 1,905 cbm × Preis 112.50 = DM 214.31

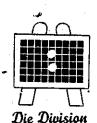

Die Division

Wir hatten Ihnen gesagt, daß die Multiplikation eine fortlaufende Addition sei. Die Division ist nun eine fortgesetzte Subtraktion. Wenn wir z. B. rechnen:

156:12=13

ziehen wir von 156 solange 12 ab, bis kein Rest mehr übrigbleibt. Die Zahl 12 muß dazu 13 mal abgezogen werden. Wir übertragen das nun auf die Maschine. Schieben Sie den Schlitten ganz nach rechts, also in die Stellung 8. Stel-

Gcundcegel füc die Division

len Sie 156 mit den Hebeln 3 bis 1 ein, machen Sie eine +-Drehung. 156 steht nun in den Stellen 10 bis 8 des R-Werkes. Löschen Sie E- und Z-Werk. Stellen Sie nun 12 mit den Hebeln 3 und 2 ein, also so, daß die I von der 12 über der 1 von 156 steht. Nun machen Sie eine --Drehung und noch



eine weitere — Drehung. Bei der 2. Drehung ertönt ein Klingelzeichen. Das ist für Sie die Aufforderung, die Drehung zurückzunehmen und den Schlitten eine Stelle nach links zu verschieben. In dieser Stellung 7 machen Sie wieder so lange — Drehungen, bis das Klingelzeichen ertönt, das ist bei der 4. — Drehung der Fall. Die letzte Drehung nehmen Sie

Klingelzeichen beachten

also zurück. Das R-Werk zeigt jetzt 0, im Z-Werk steht in roten Ziffern das Ergebnis 13. Achten Sie darauf, daß im Z-Werk bei der Division rote Ziffern erscheinen müssen, sonst ist das Ergebnisfalsch; dann haben Sie nämlich vergessen, das Z-Werk vor Beginn der —-Drehungen zu löschen.

Als weitere Aufgabe wollen wir rechnen:

645372:2758=234

Stellen Sie mit Hebel 6 bis 1 die Zahl 645372 ein. Schlitten in Stellung 8, eine + Drehung. Dann löschen Sie das E- und

Z-Werk und stellen mit Hebel 6 bis 3 die Zahl 2758 ein, da 2758 zunächst von der darunter stehenden 6453 abgezogen werden muß.

Merken Sie sich: bei der Division muß der Divisor (2758) immer so eingestellt werden, daß er von den ersten Stellen des Dividenden (645372) abgezogen werden kann. Komma im

Kommaregel lür die Division R-Werk vor die 7. Stelle, im E-Werk vor die 2. Stelle. Dann gilt die Regel:
Kommastellen im R-Werk —Kommastellen im E-Werk =Kommastellen im Z-Werk. Hier also

$$(7) - (2) = (5).$$

Komma im Z-Werk also vor die 5. Stelle. Drei — Drehungen, Klingelzeichen, da zuviel abgezogen wurde. Zurücknehmen durch eine +-Drehung.

Schlitten in Stellung 7. Vier — Drehungen, Klingelzeichen, eine +-Drehung. Schlitten in Stellung 6. Fünf — Drehungen, Klingelzeichen, eine +-Drehung. Resultat 234 im Z-Werk in roten Zahlen.

Wenn Sie den jeweiligen Rest beobachten, können Sie, sobald er kleiner wird als der Divisor, gleich in die nächste Schlittenstellung gehen und jeweils eine —-Drehung und eine +-Drehung sparen.

Wir wiederholen noch einmal die Kommaregel für die Division, damit sie Ihnen geläufig wird:

Bei der Division ist die Zahl der Dezimalstellen im Z-Werk gleich der Differenz der Dezimalstellen im R-Werk und im E-Werk.

Sie bestimmen also die Kommastellung im Z-Werk ausschließlich nach der Zahl der Dezimalstellen in der Maschine,

nicht etwa nach der Stellenzahl auf dem Papier. Üben Sie diese Kommaregel an folgendem Beispiel:


8924,52: 27,5 = 324,528 Sie bringen den Schlitten wieder in Stellung 8. Im E-Werk stellen Division von Dezimalbeüchen

Sie 8924,52 mit den Hebeln 6 bis 1 ein und bringen diesen Wert durch eine +-Drehung in die Stellen 13 bis 8 des R-Werkes, Komma vor die 9. Stelle. E- und Z-Werk löschen. 27,5 mit Hebel 6 bis 4 einstellen. Im E-Werk schieben Sie nun das Komma vor die 4. Stelle. Im R-Werk sind also hinter dem Komma 9 Stellen, im E-Werk 4 Stellen. Sie rechnen nun (9) — (4) = (5). Im Z-Werk muß das Komma also vor die 5. Stelle geschoben werden. Da Sie bei der Division das R-Werk leerkurbeln, müssen Sie immer daran denken, die richtige Kommastellung vor Beginn der Rechnung zu ermitteln.

Nun rechnen Sie in der üblichen Art:

In der 8. Stelle: vier — Drehungen, Klingelzeichen, eine +-Drehung. Schlitten in Stellung 7: drei — Drehungen, Klingelzeichen, eine +-Drehung. Schlitten in Stellung 6: fünf — Drehungen, Klingelzeichen, eine +-Drehung. Schlitten in Stellung 5: sechs — Drehungen, Klingelzeichen, eine +-Drehung. Schlitten in Stellung 4: drei — Drehungen, Klingelzeichen, eine +-Drehung. Schlitten in Stellung 3: neun — Drehungen, Klingelzeichen, eine +-Drehung. Im Z-Werk steht das Ergebnis 324,528. Das R-Werk ist leer.

Beachten Sie bitte auch, daß der Schlitten möglichst weit rechts und der Divisor im E-Werk so über dem Dividenden steht, daß in Schlittenstellung 8 gleich abgezogen werden kann.

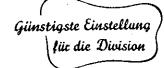

Teilen Sie also z.B. 0,235 durch 88,6, so muß 235 in den Stellen 13 bis 11 des R-Werkes und 886 in den Stellen 5 bis 3 des E-Werkes stehen. Hierbei kommt im Z-Werk das Komma vor die — nicht vorhandene! — 10. Stelle; der Quotient beginnt also

mit 0,00... Wir haben bei den folgenden Übungsaufgaben jeweils die Stellen, in denen Dividend und Divisor eingestellt werden müssen, angegeben.

Einste	
im R-Werk	im E-Werk
in den Stellen	in den Stellen

257,8 : 123,17 = 13 bis 10 6 bis 2 54,6 : 129,11 = 13 bis 11 6 bis 2 0,121: 0,854 = 13 bis 11 5 bis 3


Wenn Sie auch diese Aufgaben richtig durchgerechnet haben, können Sie mit Stolz behaupten, daß Sie nnnmehr die 4 Grundrechnungsarten auf Ihrer BRUNSVIGA 13 RK kennen und beherrschen.



und Aufmerksamkeit

Die Division durch Multiplikation

In vielen Fällen ist eine andere Art der Division, als Sie sie schon kennengelernt haben, vorteilhafter, nämlich die Division durch Multiplikation. Dieses Verfahren bietet folgende Vorzüge:

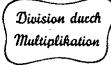

- 1. Nach dem Rechenvorgang stehen, wie bei der Multiplikation, alle 3 Werte in der Maschine. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit einer nochmaligen Kontrolle nach dem Rechnen.
- 2. Man rechnet abgekürzt und daher schneller.

Freilich muß man dafür auch einen kleinen Nachteil in Kauf nehmen: Man kann nicht rein mechanisch arbeiten, sondern muß ein wenig überlegen. Um dieses Verfahren kennenzulernen, rechnen wir zunächst:

$$30336:237=128$$

Wir stellen 237 mit den Hebeln 3 bis 1 des E-Werkes ein, bringen den Schlitten ganz nach rechts, also in Stellung 8, und machen nun so lange +-Drehungen oder --Drehungen, bis der Dividend 30336 im R-Werk steht. Bei unserem Beispiel geht das schnell. Sie stellen fest, daß nur eine +-Drehung in Schlittenstellung 8, drei +-Drehungen in Schlittenstellung 7 und zwei --Drehungen in Schlittenstellung 6 notwendig sind. Nun lesen Sie ab:

30336 : 237 = 128

Dividend : Divisor = Quotient

im R-Werk im E-Werk im Z-Werk

mit weißen Ziffern

Sie sehen also, dieses Verfahren ist außerordentlich einfach, wenn Sie sich merken, daß die Fragestellung in diesem Falle lautet: Mit welcher Zahl muß ich 237 multiplizieren, um 30336 zu erhalten. Oder als Formel:

 $? \times 237 = 30336$ (und nicht 30336: 237 = ?).

Beachten Sie bitte, daß bei dieser Methode immer mit einer +-Drehung begonnen wer-

den muß.

Der Vocteil: Dividend. Divisor und Quotient am Schluß der Rechnung ablesbar

Wir wollen gleich eine ander Aufgabe rechnen, bei der Sie auch auf die Kommastellung zu achten haben, nämlich:

326,5568:3,04=107,42

Sie stellen 3,04 mit den Hebeln 3 bis 1 im E-Werk ein.

Das Komma kommt vor die 2. Stelle, der Schlitten in Stellung 8, und nun versuchen Sie, durch +- bzw. -- Drehungen 326,5568 im R-Werk aufzubauen. Dazu machen Sie in der 8. Stellung eine +-Drehung, in der 7. Stellung eine +-Drehung, in der 6. Stellung drei - Drehungen, in der 5. Stellung vier +-Drehungen und in der 4. Stellung zwei +-Drehungen. Im R-Werk steht jetzt 326,5568. Das Komma im R-Werk werden Sie bereits richtig vor die 7. Stelle geschoben haben. Wie bei der gewöhnlichen Division rechnen Sie nun: 7 Stellen im R-Werk -2 Stellen im E-Werk = 5 Stellen im Z-Werk, was wir der Einfachheit halber folgendermaßen schreiben: (R7) - (E2) = (Z5). Sie lesen also im Z-Werk das Ergebnis mit 107,42 ab.

Rechnen Sie als dritte Aufgabe:

188,367:1.137 = 165,67019

Sie erreichen diese Lösung am schnellsten, indem Sie in der 8. Stellung zwei +-Drehungen, in der 7. Stellung drei

-- Drehungen, in der 6. Stellung vier

--Drehungen, in der 5. Stellung drei --Drehungen und in der 4. Stellung drei -- Drehungen usw. machen.

Sie sparen durch Abkürzen zahlreiche Umdrehungen

Wenn eine Division nicht aufgeht und Ihnen genügen die hinter dem Komma stehenden Stellen nicht, weil Sie eine ganz besonders genaue Berechnung brauchen, dann nehmen Sie den Rest als neuen Dividenden und teilen ihn durch den gleichen Divisor wie vorher. Die beiden Ergebnisse müssen dann zusammengezählt werden.

Division durch Multiplikation mit dem reziproken Wert des Divisors

Es kann vorkommen, daß Sie immer wieder durch den gleichen Divisor zu dividieren haben, also z. B.:

> 123,45:12,9=9,56976775.33:12.9 = 5.83953516.87:12.9 = 1.307752

Sie können diese Aufgabe leicht lösen, indem Sie die Division durch Multiplikation anwenden. Dann brauchen Sie den Wert 12,9 nicht jedesmal neu einzustellen, sondern behalten ihn während aller drei Rechnungen im Einstellwerk. Sie können auch die Werte im R-Werk, sofern sie einander ähnlich sind, einfach "umkurbeln", d. h. ohne Löschung den einen in den anderen verwandeln.

Anstatt zu dividieren, wird hier mit dem reziproken Wert multipliziert Wenn Sie aber eine größere Anzahl von Divisionen mit dem gleichen Divisor haben, ist es vorteilhafter, den reziproken Wert des Divisors zu ermitteln und damit zu multiplizieren. Das

heißt, Sie rechnen
$$\frac{123,45}{12,9} = 123,45 \times \frac{1}{12,9}$$

Den Wert $\frac{1}{12,9}$, also den reziproken Wert von 12,9, brauchen

Sie nicht auszurechnen. Es gibt dafür Tabellen, die wir Ihnen gern zuschicken.

Ist keine Tabelle zur Hand, rechnen Sie den Wert nach einem der bisher geübten Divisionsverfahren aus:


$$1:12,9=0,0775194$$

Das Ergebnis lesen Sie im Z-Werk ab und stellen es im E-Werk neu ein. Sie multiplizieren dann nacheinander mit 123,45; 75,33; 16,87.

Für die Kommasetzung erinnern Sie sich an die Regeln, die wir aber für Sie noch einmal wiederholen wollen.

Für die Division $\frac{1}{12,9}$ gilt:

Komma in R minus Komma in E gibt das Komma in Z. Und für die Multiplikationen, deren Ergebnis in R steht, war die Regel;

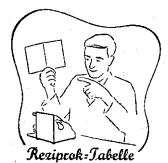

Komma in E plus Komma in Z ergibt das Komma in R. Wenn die Werte einander ähnlich sind, kurbeln Sie natürlich einfach die Werte im Z-Werk um. Manchmal ist es allerdings vorteilhafter, nach jeder Rechnung das R- und Z-Werk zu löschen.

Selbst wenn Sie den reziproken Wert nicht aus der Tabelle entnehmen können, sondern ihn erst errechnen müssen, bedeutet dieses Verfahren schon bei einer kurzen Reihe von Divisionen einen großen Zeitgewinn.

Erinnern Sie sich also bitte daran, wenn Sie z. B. Anteilberechnungen durchzuführen haben, auf die wir noch zu sprechen kommen werden.

Division durch Multiplikation mit der dekadischen Ergänzung

Die Division durch Multiplikation mit der dekadischen Ergänzung des Divisors ist bei kombinierten Berechnungen oft zweckmäßig zu verwenden. Sie werden dieser Rechnungsart noch häufig begegnen.

Beispiel: 3728:16=233

Der Ausdruck "dekadische Ergänzung" ist Ihnen bei der Und hier wird, statt zu dividieren, mit der dekadischen Ergänzung multipliziert

Subtraktion zum ersten Male begegnet. Wenn Sie z. B. 27 — 33 rechnen, erscheint im R-Werk die Zahl94 mit noch einer ganzen Reihe von Neunen davor. Um die negative Zahl, in diesem Falle also — 6 zu erhalten, haben Sie gelernt, die Zahl 94 auf 100 zu ergänzen. Sie können aber auch die im R-Werk stehende, dekadische Ergänzung" durch Rückübertragung nach E bringen, eine — Drehung machen

und den --Wert ohne jedes Kopfzerbrechen im R-Werk ablesen. Umgekehrt brauchen wir aber jetzt die dekadische Ergänzung des Divisors. Wir rechnen im Kopf 1000-16=984oder stellen 16 ein, machen eine Minusumdrehung und lesen984 mit einer ganzen Reihe Neunen davor. Mit dieser Zahl müssen Sie jetzt multiplizieren.

Ausführung:

3728 mit Hebeln 4 bis 1 ins E-Werk, Schlitten in Stellung 5 und die eingestellte Zahl durch eine +-Drehung ins R-Werk bringen. Komma auf (R4). E- und Z-Werk löschen. Die dekadische Ergänzung des Divisors, also ... 984, wird so über dem Wert in R eingestellt, daß die Neun bei einer Drehung vor die erste Ziffer des Dividenden kommt. Sie stellen also 984 mit den Hebeln 5 bis 3 im E-Werk ein. Vor diese dekadische Ergänzung stellen Sie nun noch 2 (I) oder 3 (I) Neunen (Hebel 6 und 7) und das Komma im E-Werk vor 2 und 7. Wenn Sie jetzt + Drehungen ausführen, so erscheint der Quotient im Z-Werk und als Kontrolle, links im R-Werk. Haben Sie bei diesen Drehungen eine +-Drehung zuviel gemacht, so zeigen sich im R-Werk links vom Rest Neunen. Man nimmt die Drehung zurück und rückt den Schlitten um eine Stellung nach links. Also hier im Beispiel

Schlitten in Stellung 5: Drei + Drehungen (Neunen), -- Drehung, Schlittenverschiebung;

Schlitten in Stellung 4: Vier +-Drehungen (Neunen), -Drehung, Schlittenverschiebung;

Schlitten in Stellung 3: Drei +-Drehungen, R-Werk ist rechts leer.

Im Z-Werk und links im R-Werk steht der Quotient 233.

Kommastellung: (R 4) - (E 2) = (Z 2) und (E 7) + (Z 2) = (R 9).

Für die Einstellung der dekadischen Ergänzung des Divisors über dem Dividenden gilt die gleiche Regel wie für die Division: Die dekadische Ergänzung wird so eingestellt, daß der (positive) Divisor von den ersten Stellen des Dividenden abgezogen werden kann. Wir geben Ihnen in den folgenden Übungsbeispielen jeweils die Einstellung in der Schlittenstellung bei Beginn der Division an:

Dividend Divisor	Dekadische Ergänzung		ellung für dekad. Ergänzung	
257 : 123	9877	123	9877	im E-Werk
1,45:0,267	9,733	257 0,267	· 257 9,733	im R-Werk im E-Werk
		1,45	1,45	im R-Werk

Gleichzeitige Multiplikation und Division

Nun müssen wir uns mit einer Rechenart beschäftigen, die Sie Der beliebte" Dreisatz aus Ihrer Schulzeit vielleicht in nicht allzu guter Erinnerung haben, und die man "Regeldetri" oder "Dreisatz" nennt.



Da Sie aber den Dreisatz für alle möglichen Berechnungen gut verwenden können, ist es zweckmäßig, wenn Sie ihn auch auf der Rechenmaschine beherrschen.

Wir rechnen als Beispiel:

1 Gros kostet im Einkauf DM 21,60,

was kosten 27 Stück?

Bei Gcos= und Dtzd.=Rechnung

Der Ansatz lautet:

 $\frac{21,60\cdot 27}{144}$

Diese Rechnung führen Sie in einem Arbeitsgang aus. Sie stellen 27 mit Hebel 2 und 1 rechts im E-Werk und 144 mit Hebel 10 bis 8 links im E-Werk ein. Schlitten in Stellung 4, damit die 13. und 12. Stelle des R-Werkes unter der eingestellten 144 steht. Nun kurbeln Sie im linken Teil des R-Werkes unter Anwendung der Division durch Multiplikation 21,60 in den Stellen 13 bis 10 ein und erhalten im Z-Werk den Preis für ein Stück mit 0,15 DM.

Im rechten Teil des R-Werkes ist gleichzeitig 4,05 erschienen, der Preis für 27 Stück, da mit der Division 21,60: 144 gleichzeitig die Multiplikation 0.15×27 ausgeführt wurde.

Die Kommata haben Sie im E-Werk vor die 7. Stelle und rechts der 1. Stelle gesetzt, im Resultatwerk vor die 11. Stelle. Dann ergibt sich für die Division: (R11) - (E7) = (Z4) und für die Multiplikation: (Z4) + (E0) = (R4).

Eine andre Aufgabe:

12 Paar Strümpfe kosten im Einkauf DM 46,20. Was kostet 1 Paar im Einkauf, und was kostet 1 Paar im Verkauf, wenn der Gewinnaufschlag 35 0/0 beträgt?

Der Ansatz lautet:

$$46,20\times 1,35$$

$$12$$

Sie stellen rechts 1,35=100%+35% ein und dividieren wieder links 46,20:12. Dann steht im Z-Werk der Preis für 1 Stück = DM 3,85 und im rechten Teil des R-Werkes der Verkaufspreis 5,1975= DM 5,20.

Für die Kommastellung gelten die Ihnen bereits bekannten Regeln: Sie rechnen also zuerst die Kommastellung für die Division aus und stellen danach das Komma im Z-Werk ein, dann rechnen Sie die Kommastellung für die Multiplikation aus und bestimmen das Komma im R-Werk.



müssen Sie aufpassen!

Die einzige Schwierigkeit bei diesen Dreisatzaufgaben beruht darin, den richtigen Ansatz zu finden. Lassen Sie sich nicht verblüffen! Wenn Sie z.B. folgende Aufgabe zu rechnen haben:

12 Arbeiter brauchen zum Ausschachten einer Baugrube 14 Tage. Wie lange würden 7 Arbeiter brauchen?

lautet der Ansatz nämlich ganz einfach:

$$\frac{12 \times 14}{7}$$

Da ein Arbeiter nämlich 12×14 Tage braucht, benötigen 7 Arbeiter den siebenten Teil der Tagewerke = 24 Tage.

Das Rechnen mit Werten nichtdezimaler Einteilung

Ob es sich nun um Gros/Dutzend/Stück, um Pfund/Schilling/ Pence oder um andere Werte nichtdezimaler Einteilung handelt, für die Brunsviga 13 RK gilt immer die gleiche Rechenmethode.

Die Untereinheiten werden in Dezimalstellen der Einheiten verwandelt. Sie finden am Schluß dieses Heftes bequeme Tabellen, aus denen Sie die Dezimalwerte entnehmen können.

Wenn wir rechnen:

so entnehmen wir zunächst der Tabelle:

Die Addition von Geos, Dtzd. und Stück Wir haben also zu addieren:

$$\begin{array}{r} 12,6042 \\ + \quad 3,9653 \\ + \quad 7,4722 \\ \hline 24,0417 \text{ Gros} \end{array}$$

0417 schlagen wir in der Tabelle auf und finden dafür den Wert 0 Dtzd. 6 Stück. Das Ergebnis lautet also:

24 Gros 6 Stück

Haben Sie keine Tabelle zur Hand, so können Sie auch die Gros, Dutzend und Stück im E-Werk mit "Puffernullen" dazwischen einstellen: links Gros, in der Mitte Dutzend und rechts Stück, die Sie dann einzeln addieren und nachher umrechnen, also:

Gros	Dtzd.	Stück	
012	007	003	
+ 003	011	007	
+007	005	800	
022	023	018 a	ls Summe im R-Werk
	+ 1 -	- 12 T	Imrechnung in Dutzend
	24	6	
+ 2	- 24		Imrechnung in Gros
24	0	6	

also 24 Gros, 0 Dtzd. 6 Stück.



Wollen Sie addieren:

£ 111. 9. 8 +£ 96.17.11 +£ 315. 8. 7 =£ 523.16. 2

so stellen Sie die

d mit Hebel 2 bis 1 sh ,, , 5 ,, 4 (Komma vor die 3. Stelle) \mathfrak{L} ,, ,, 9 ,, 7 (Komma vor die 6. Stelle) ein.

Die Addition ergibt £ 522, sh 34, d 26.

Das E-Werk löschen Sie jetzt. Zur Division der Pence durch 12 (I sh = 12 d) wird mit Hebel 3 bis 1 die dekadische Ergänzung 988 eingestellt, um mit der Division der Pence gleichzeitig die Addition der Schilling zu verbinden: 2 + Drehungen

"Ergebnis: £ 522, sh 36, d 2.

Nun löschen Sie wieder das E-Werk.

Zur Division der Schilling durch 20 (1£ = 20 sh) stellen Sie mit Hebel 6 bis 4 die dekadische Ergänzung 980 ein und machen eine +-Drehung.

Ergebnis: £ 523, sh 16, d 2.

Wollen Sie £ 523.16.2 zum Kurs von DM 13,40 umrechnen, so arbeiten Sie am besten nur mit der Tabelle, die Sie am Schluß des Heftes finden. Für sh 16.2 lesen Sie dort£ 0,808 33. Sie stellen also 523,80833 ein und multiplizieren mit 13,40. Ergebnis DM 7019,03.

Steht Ihnen aber keine Tabelle zur Verfügung, so verwandeln Sie die sh durch Multiplikation mit 0.05 = 1/20 und die d durch Multiplikation mit 0.00417 = 1/240 in Dezimalstellen von \mathfrak{L} .

Haben Sie DM 2346,50 zum Kurse von DM 13,40 in £ umzurechnen, so muß dividiert werden:

2346,50:13,40=175,1119£.

Die Tabelle gibt Ihnen für £ 0,1119 annäherungsweise sh 2.3. Das Ergebnis ist also: £ 175.2.3.

Ohne Hilfe der Tabelle multiplizieren Sie den Dezimalbruch: £ 0,1119 zunächst mit 20 (1£ = 20 sh) und erhalten 2,238 sh. Den neuen Dezimalbruch sh 0,238 müssen Sie jetzt mit 12 (1 sh = 12 d) multiplizieren, und erhalten 2,856, also rund 3 d. Auch so haben Sie das gleiche Ergebnis £ 175.2.3 gefunden.

Prozentrechnung

Vielleicht haben Sie in Ihrer Praxis viel mit Prozenten zu rechnen. Die Prozentrechnung ist nichts weiter als eine Multiplikation!

Wenn Sie beispielsweise zu rechnen haben: Wieviel ist

DM 2758,00 + 4% Aufschlag?

Die Trozentrechnung

%

ist nuc eine Multiplikation so brauchen Sie nichts weiter zu tun, als 2758,00 im E-Werk mit Hebel 6 bis I einzustellen. In Schlittenstellung I machen Sie vier Umdrehungen und lesen im R-Werk den Betrag für 4%, nämlich DM 110,32, ab. Wir haben das Komma im Z-Werk vor die 2. Stelle gestellt, weil 4% anders bezeichnet 4/100 = 0.04 ist. Wir müssen daher im R-Werk das Komma vor die 4. Stelle rücken, weil (E2) + (Z2) = (R4) ist.

Sie möchten aber nicht nur wissen, wieviel 4 % sind, sondern wieviel DM 2758,00 + 4 % sind. Dazu merken Sie sich, daß $4^{0}/_{0}$ Aufschlag nichts anderes ist als die ursprüngliche Summe (also 100%) +4%. Löschen Sie nichts; verschieben Sie den Schlitten lediglich in Stellung 3 und machen eine +- Drehung. Im R-Werk lesen Sie nun DM 2868,32 ab und im Z-Werk steht 1,04, d. h. 104%.

Wir können gleich noch eine derartige Aufgabe rechnen, nämlich:

DM 357,60 + 273/4%.

Sie stellen 357,60 mit den Hebeln 5 bis 1 im E-Werk ein und kurbeln nun $27^3/_4 = 0.2775$ in die Stellen 4 bis I des Z-Wer-

Nun haben Sie im Z-Werk 4 Stellen hinter dem Komma und im E-Werk 2 Stellen; im R-Werk kommt also das Komma vor die 6. Stelle. Sie lesen den Aufschlag von $27^3/_4$ % ab: 99,234. Dann verschieben Sie den Schlitten in Stellung 5 und machen eine +-Drehung. Im R-Werk steht nun 456,834 = DM456,83, das Endresultat.

Eine andere Prozent-Rechenaufgabe:

DM 123,75 - 25% Rabatt.

Im E-Werk stellen Sie 123,75 ein und rechnen zuerst 25 % wie oben beschrieben aus, das sind aufgerundet DM 30,94. Nun

wollen Sie aber den verminderten Wert wissen. Das sind: ursprüngliche Summe (100%) - 25%, also 75%. Sie brauchen demnach nichts weiter zu tun, als die 25%, die im wollen berechnet sein Z-Werk stehen, in 75% umzukurbeln, d.h. fünf +-Drehungen in

Auch Rabatte

Schlittenstellung 2 zu machen. Dann lesen Sie im R-Werk den gesuchten Wert, nämlich 92,8125 = DM 92,81 ab.

Bei Preiskalkulationen und ähnlichen Rechnungen können Sie durch doppelte Einstellung zwei Multiplikationen in einem Arbeitsgang erledigen, wenn die Zahlen nicht zu groß sind. Wollen Sie eine Reihe von Preisen sowohl mit 15% als auch mit 45% kalkulieren, so stellen Sie mit Hebel 3 bis 1 die Zahl 1,15 und 1,45 mit Hebel 10 bis 8 ein; 1,15 und 1,45,

Und hier etwas lür den Kalkulator

> Die doppelte Einstellung

weil Sie gleich auf die Bruttopreise kommen wollen. Sie kurbeln dann nur im Z-Werk den ersten Preis von beispielsweise DM 2,10 ein und lesen im rechten Teil des R-Werkes DM 2,42 und im linken Teil DM 3,05 ab. Jetzt wird nur noch von einem Preis in den anderen umgekurbelt, etwa 3,30, 4,50 usw., und Sie erhalten die jeweiligen Beträge für 115% und 145% im R-Werk rechts bzw. links.

Haben Sie auf den Einkaufspreis von netto 85% vom Listenpreis (100 -15% Rabatt) einen Zuschlag von 20% zu errechnen, ist es zweckmäßig, erst einmal den Multiplikator für den Verkaufspreis festzustellen. Das sind 85% × 120% = 102%. Jetzt stellen Sie rechts im E-Werk 0,85 und links 1,02 ein und können nun die Listenpreise einkurbeln. Sie erhalten im R-Werk rechts den Einkaufspreis und links den Verkaufspreis, kalkuliert mit 20% Zuschlag auf den Einkaufspreis. Weitere Preise durch Umkurbeln im Z-Werk.

Listenpreis	Einkaufspreis	Verkaufspreis
DM 2,10	DM 1,79	DM 2,14
DM 3,30	DM 2,81	DM 3,37
DM 4,50	DM 3,83	DM 4,59

Nun wird es aber vielleicht auch vorkommen, daß Sie eine ganze Kalkulationsaufgabe durchrechnen müssen, z. B.:

Großhandels-Einkaufspreis	DM 180,75 6,25
+ 63% Gewinnaufschlag	187,— 117,81
- 20% Wiederverkaufsrabatt	304,81 60,96
- 5% Umsatzbonus	243,85 12,19
- 2% Skonto	231,66 4,63
Großhandels-Verkaufspreis	227,03

Sie stellen zunächst 180,75 mit Hebel 5 bis I ein und machen eine +-Drehung. Das E-Werk wird gelöscht; Sie stellen 6,25 ein und machen wieder eine +-Drehung; im R-Werk steht DM 187,—.

Die Kalkulation mit der Rückübertragung auf der 13RKerheblich vereinfacht!

Das ist der Selbstkostenpreis. Diesen Betrag nehmen Sie durch Rückübertragung ins E-Werk und rechnen 63% Gewinnaufschlag aus. Das Komma im R-Werk schieben Sie jetzt vor die Stelle 4 und lesen ab: Gewinnaufschlag = DM 117,81.

Nun verschieben Sie den Schlitten in Stellung 3 und machen eine +-Drehung = 163%. Sie lesen den Bruttopreis = DM 304,81 ab. In dieser Schlittenstellung wird 304,81 durch Rückübertragung ins E-Werk gebracht.

In Schlittenstellung 2 jetzt zwei +-Drehungen, und Sie haben 20% ermittelt = 60,962, also DM 60,96.

Um den verminderten Wert festzustellen, verwandeln Sie $20\,\%$ durch sechs +-Drehungen in Schlittenstellung 2 in $80\,\%$. Sie lesen ab 243,848. Rückübertragung in Schlittenstellung 3 und Erhöhen der DM 243,84 auf DM 243,85 im E-Werk. Durch fünf +-Drehungen in Schlittenstellung 1 errechnen Sie $5\,\%$ Umsatzbonus mit DM 12,19. Den Nettowert von 231,6575 erhalten Sie durch Umkurbeln auf $95\,\%$ ($100-5\,\%$) mit einer +-Drehung in Stellung 3 und einer --Drehung in Stellung 2. Rückübertragung in Stellung 3 ins E-Werk, Abrundung auf DM 231,66. Zwei +-Drehungen in Stellung 1, und $2\,\%$ Skonto mit DM 4,63 sind abzulesen. Nach Umkurbeln in $(100-2)=98\,\%$ durch eine +-Dre-

hung in Stellung 3 und vier — Drehungen in Stellung 1 steht das Endergebnis mit DM 227,03 im R-Werk.



Und was wird wirklich verdient?

Durch die hervorragende Rückübertragungsvorrichtung ist die ganze Rechnung ohne Neueinstellung der Zwischenwerte in einem Arbeitsgang durchgeführt worden.

Sicher interessiert es Sie auch, wieviel % des Einkaufspreises Sie eigentlich bei diesem Geschäft verdienen. Sie

stellen daher den Einkaufspreis (der 100 % entspricht), also DM 187,— ein und kurbeln den Verkaufspreis = DM 227,03 in das R-Werk (also eine Division durch Multiplikation). Sie erhalten im Z-Werk 1,2141. DM 227,03 sind also 121,41 % des Einkaufspreises. Ihr Gewinn beträgt demnach 21,41 %. Leider kommt es auch manchmal vor, daß nicht Gewinn, sondern ein Verlust zu verzeichnen ist, den Sie prozentual feststellen wollen. Sie haben z. B. für eine Ware, die Sie DM 526,— gekostet hat, nur DM 480,— erlösen können. Sie berechnen den Verlust auf die gleiche Weise wie im letzten Beispiel,

d. h. indem Sie DM 526, — einstellen (dieser Betrag entspricht wieder 100%) und DM 480, — in das R-Werk kurbeln. Sie lesen im Z-Werk: 0,9125476. Dieser Satz entspricht dem verminderten Wert, der Verlust beträgt also 100% — 91,255% = 8,745%. Um den Verlust gleich in Prozenten ablesen zu können, verschieben Sie einfach die



aber auch Verluste müssen berechnet werden.

Schiebedecke des Umdrehungszählwerkes nach links und lesen in roten Ziffern ab: 0.0874524 = 8.75%.

Wenn Sie z. B. zu rechnen haben:

$$95\% = DM 87,25, ? = 100\%,$$

dann lösen Sie auch diese Rechnung durch Multiplikation. Sie stellen 0,95 mit den Hebeln 6 bis 4 ins E-Werk ein. In Schlittenstellung 8 beginnend, kurbeln Sie nach den Ihnen bekannten Regeln der Division durch Multiplikation 87,25 ins R-Werk ein. Den DM-Betrag von 91,84 lesen Sie im Z-Werk ab. Denken Sie auch hier an die Kommaregel: Komma in R — Komma in E = Komma in Z.



Rentabilitätsberechnungen sind die Grundlage der Kalkulation

Anteilberechnung

Auch bei der Anteilberechnung handelt es sich um eine Verbindung von Division und Multiplikation. Berechnen Sie bitte folgendes Beispiel:

- 1. Wieviel Prozent der Gesamtunkosten betragen die Unkosten der einzelnen Abteilungen?
- 2. Wieviel Prozent des Gesamtumsatzes betragen die Unkosten der einzelnen Abteilungen und die Gesamtunkosten?

Der Jahresumsatz beträgt DM 133276,-.

Die Unkosten der Abt. A betragen DM 2756, — 35,0 % , , , , , , , , B , , , , 1385, — 17,5 % , , , , , , , , , C , , , 3743, — 47,5 % Gesamtunkosten:

DM 7884, — 100,0 %

Sie wissen aus der Prozentreehnung, daß wir den Betrag, der 100% entspricht, im E-Werk einstellen. Für Frage I sind das die Gesamtunkosten von DM 7884,—. Mit diesem Wert kurbeln wir nacheinander, ohne Z-Werk oder R-Werk zu löschen, die Unkosten der einzelnen Abteilungen im R-Werk ein, also zunächst DM 2756,—. Das Z-Werk ergibt: 35,0%. Dann kommen die Unkosten der Abt. B = DM 1385,—, für die wir einen Unkostensatz von etwa 17,5% ausrechnen, und zum Schluß folgt Abt. C mit DM 3743,—, für die wir rund 47,5% erhalten.

Die 2. Frage wird ebenso gelöst.

Wir stellen im E-Werk den Gesamtumsatz = DM 133276, ein und kurbeln wieder die Unkosten der einzelnen Abteilungen in das R-Werk. Dann ergibt sich für:

> Abt. A: 2,1%, Abt. B: 1,0%, Abt. C: 2,8%.

Nun kurbeln wir noch die Gesamtunkosten = DM 7884, ein und erhalten 5,9%, die Summe der drei Unkostensätze. Bei einer größeren Anzahl von Teilposten werden Sie es natürlich vorziehen, die Division durch eine Multiplikation mit dem Reziprok-Wert zu ersetzen.

Rechnen Sie bitte dazu folgendes Beispiel. Der Gesamtumsatz beträgt DM 217345,—. Es sind zu berechnen in Prozenten vom Gesamtumsatz:

Materialkosten mit DM 95216,— Löhne (produktiv) ,, 70460,— Löhne (unproduktiv) ,, 20220,— Handlungsunkosten ,, 31449,—

Um den "Generalnenner", den reziproken Wert des Divisors, zu finden, stellen Sie zunächst 217345 mit den Hebeln 6 bis 1 im E-Werk ein (Komma vor 0), Schlitten in Stellung 5, eine +-Drehung bringt den Wert ins R-Werk. Mit Schlittenverschiebung und Kurbeldrehungen verändern Sie diese Zahl in 1,000 und lesen in Z [Kommastellung (R) - (E) = (Z)] den reziproken Wert mit 0,000004601 ab. Dieser Wert wird jetzt in E eingestellt, Z- und R-Werk gelöscht. Posten für Posten kurbeln Sie jetzt die einzelnen Unkostenbeträge im Z-Werk ein und um und lesen im R-Werk die Prozentsätze ab. Das Komma in R ergibt sich aus (E9) + (Z2) = (R11). Sie erhalten:

 $0,438\,088\,816 = 43,8\,\%, \\ 0,324\,186\,46 = 32,4\,\%, \\ 0,093\,032\,22 = 9,3\,\%, \\ 0,144\,696\,849 = 14,5\,\%.$

Nun gibt es allerdings auch Anteilberechnungen, bei denen die Anteile nicht in Prozenten ausgedrückt werden, wie im folgenden Beispiel.



Reingewinn erfreulich - aber richtig verteilen!

Der Reingewinn eines Unternehmens in Höhe von DM 27356,20 soll so an die 3 Teilhaber verteilt werden, daß er den Einlagen derselben entspricht.

Die Einlagen sind:

A: DM 65000,-

B: , 82000,—

C: " 83000,—

Kapital: DM 230000,-

Um diese Aufgabe zu lösen, müssen wir zunächst das

Verhältnis zwischen Kapital und Reingewinn feststellen. Dazu dividieren wir den Reingewinn durch das Kapital, also: 27356,20: 230000,—.

Wir erhalten 0,11894. Diesen Wert stellen wir nun ein und multiplizieren nacheinander durch Umkurbeln mit den Beteiligungen der Partner A, B und C. Wir erhalten dann die entsprechenden Gewinnanteile

A: DM 7731,10

B: ,, 9753,08

C: ,, 9872,02

DM 27356,20

Zinsrechnung

Die Zinsrechnung ist der Prozentrechnung nahe verwandt. Wenn Sie z. B. zu rechnen haben

5% Jahreszinsen von DM 4000, - = DM 200, -

so brauchen Sie nur das Kapital = DM 4000, — einzustellen und mit 0,05 malzunehmen.

Nun rechnet man allerdings meistenteils mit Tageszinsen, und zwar auf 1 Jahr von 360 Tagen bezogen. Vielleicht erinnern Sie sich der Formel für die Zinsberechnung:

$$Zinsen = \frac{Kapital \times Tage \times Zinsfuß}{100 \times 360}$$

Sie multiplizieren zunächst die Werte über dem Bruchstrich und dividieren durch 36000. Sie rechnen also die Aufgabe:

Wieviel Zinsen bringen DM 4325, zu 4,5% in 72 Tagen?

wie folgt:

$$4325, - \times 0.045 = 194,625$$

Rückübertragung in Schlittenstellung 3,

$$194,625 \times 72 = DM 14013, -$$

Damit Sie diesen Betrag für die nachfolgende Division möglichst weit links im R-Werk stehen haben, kurbeln Sie 72 in

die Stellen 7 und 6 des Z-Werkes ein. Nun löschen Sie das Z-Werk und das E-Werk und dividieren in der gewohnten Weise durch 360. Sie erhalten im Z-Werk 38,925. Die Zinsen betragen also DM 38,93.

Hier etwas für Bankfachleute \ und andere, / die mit Zinsen zu tun haben



Haben Sie häufig Zinsen zu rechnen, so ist diese Berechnungsart umständlich. Sie möchten daher eine bessere Methode kennenlernen, bei der Sie die nachträgliche Division vermeiden können. Wir haben eine

Tabelle für Sie ausgerechnet, die Sie am Schluß dieses Heftes finden, in der der Zinsfuß jeweils durch 36000 dividiert ist. Die so erhaltenen Zahlen nennen wir Zinsfaktoren.

Wenn wir nun zu rechnen haben:

Wieviel Zinsen bringen DM 5678, - zu 31/2 % in 14 Tagen?

so rechnen wir nur 5678 \times 14 = 79492. Diese Zahl wird in Stellung 1 rückübertragen und Sie multiplizieren mit dem Zinsfaktor, der für $3^1/_2\%=0,000\,097\,222$ ist. Sie erhalten dann die Zinsen mit DM 7,73.

Wie Sie wissen werden, rechnet man im Bankfach die Zinsen nicht für jeden Betrag einzeln aus, sondern stellt eine sogenannte Zinsstaffel auf, d. h. man

mannte Zinsstanei auf, d. n. man multipliziert die einzelnen Beträge jeweils mit der Zahl der Tage und addiert die Ergebnisse. Diese werden dann wieder mit dem Zinsfaktor multipliziert und man erhält die Zinsen.



Die verschiedenen anderen Formeln der Zinsrechnung lassen sich alle aus der Grundformel

$$Zinsen = \frac{Kapital \times Tage \times Zinsfu\beta}{100 \times 360} = Zinszahl \times \frac{Zinsfu\beta}{360}$$

ableiten. Ist also beispielsweise das Kapital gesucht, so lautet die Formel:

$$\text{Kapital} = \frac{\text{Zinsen} \times 100 \times 360}{\text{Tage} \times \text{Zinsfuß}}$$

Ist der Zinsfuß gesucht, so lautet die Formel:

$$Zinsfuß = \frac{Zinsen \times 100 \times 350}{Kapital \times Tage}$$

und ist schließlich die Zahl der Tage gesucht, so muß es heißen:

$$\text{Tage} = \frac{\text{Zinsen} \times 100 \times 360}{\text{Kapital} \times \text{Zinsfu}\beta}$$

Wurzelziehen

Für das Ausziehen von Quadratwurzeln auf der Rechenmaschine ist schon vor einer Reihe von Jahren ein sehr brauchbares Verfahren entwickelt worden, und zwar von Professor Töpler, Dresden. Wie Sie gleich sehen werden, ist dieses Verfahren sehr einfach durchzuführen.

Rechnen wir z. B.

$$\sqrt{529} = 23$$

Sie bringen den Radikanden 529 durch Einstellen mit Hebel 6 bis 4 und eine +-Drehung in Schlittenstellung 8 in die Stellen 13 bis 11 des R-Werkes. Dann löschen Sie das E- und Z-Werk. Vom Komma aus



teilen Sie nach links Gruppen zu je 2 Stellen ab. In unserem Falle erhalten wir also 2 Gruppen; die erste Gruppe besteht nur aus einer Stelle, nämlich der 5, die zweite Gruppe besteht aus 2 Stellen, nämlich 29. Da der Radikand aus 2 Gruppen besteht, wird die Wurzel, die wir nachher erhalten werden. 2 Stellen vor dem Komma haben. Nun ziehen wir von der ersten Gruppe nacheinander die ungeraden Zahlen 1, 3, 5, 7. 9 usw. ab. Wir stellen also ,,1" mit Hebel 6 ein und machen eine -- Drehung, dann rücken wir den Hebel 6 auf ..3" und machen wieder eine -- Drehung, dann Hebel "6" auf 5 und noch eine -- Drehung. Dabei ertönt das Klingelzeichen. Wir machen daher eine +-Drehung und stellen den Einstellhebel um eine Ziffer zurück, demnach auf "4". Dann nehmen wir den nächsten Einstellhebel, den Hebel 5, und stellen ihn auf "1". Der Schlitten wird eine Stelle weitergerückt, also in Stellung 7. Nun machen wir eine -- Drehung, schieben den Hebel 5 auf ,,3" und machen noch eine - Drehung. Danach rücken wir den Hebel 5 auf "5", wieder eine -- Drehung. Wir ziehen also nacheinander 41, 43, 45 ab. Das R-Werk ist jetzt leer. Im Z-Werk steht die Wurzel = 23. Erhöhen wir im E-Werk die zuletzt eingestellte Zahl von 5 auf 6 (denn bei 7 wäre das Klingelzeichen gekommen), so erhalten wir hier die doppelte Wurzel, nämlich 46.

Und jetzt rechnen Sie noch ein etwas schwierigeres Beispiel:

$$\sqrt{353,0641} = 18,79$$

353,0641 wird wieder links in das R-Werk gebracht. Schlitten in Stellung 7. Sie teilen nun vom Komma aus nach links und rechts wieder Gruppen zu je 2 Stellen ab und sehen,

Wurzeln auch von Dezimalbrüchen

daß die Wurzel 2 Stellen vor dem Komma haben muß. Von der ersten Gruppe, die nur aus einer Ziffer, nämlich 3, besteht, fangen Sie an, die ungeraden Zahlen abzuziehen, also mit Hebel 7 erst "1", dann "3" einstellen. Sie hören bei der 2. Umdrehung das Klingelzeiehen. Nehmen Sie den Hebel 7, den Sie zuletzt auf "3" gestellt hatten, um 1 also auf "2" zurück, ziehen Hebel 6 auf "1" und bringen den Schlitten in Stellung 6. Nach fünf Umdrehungen sind Sie im E-Werk bei 29 angelangt. Nun gehen Sie auf die nächste ungerade Zahl, das ist 31, und ziehen dann weiter ab:

31; 33; 35; 37

Bei 37 ertönt die Klingel; Sie machen eine +-Drehung, vermindern die 6. Stelle im E-Werk um 1, und stellen also 36 ein, und nun kommt Hebel 5 auf "1". In Schlittenstellung 5 ziehen Sie so lange die aufeinanderfolgenden ungeraden Zahlen ab, bis Sie bei 375 angelangt sind, also:

361; 363; 365; 367; 369; 371; 373; 375

Dann ertönt das Klingelzeichen; wieder eine +-Drehung und Umstellen im E-Werk auf 374; Hebel 4 auf "1" und Schlitten in Stellung 4. In dieser Stellung können Sie die aufeinanderfolgenden ungeraden Zahlen neunmal abziehen, also:

3741; 3743; 3745; 3747; 3749; 3751; 3753; 3755; 3757

Dann ist das R-Werk leer. Im Z-Werk steht die Wurzel = 18,79. Sie erhöhen wieder die letzte Ziffer in E um I und finden im E-Werk die doppelte Wurzel mit 37,58. Als dritte Aufgabe rechnen wir:

 $\sqrt{0.017586} = 0.13261$

Diesmal teilen wir, da links vom Komma keine Ziffern stehen, vom Komma aus nach rechts Gruppen zu 2 Stellen ab, also:

0.01 75 86

Wir erhalten im Z-Werk als Ergebnis

0,13261

Im R-Werk steht der Rest von 0,00005879

* *

Viele Berechnungen konnten im Rahmen dieses Büchleins nur gestreift werden; auf die Erläuterungen anderer mußte ganz verzichtet werden.

Wenn Sie deshalb irgendwelche Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an uns; wir geben Ihnen gern das bestgeeignete Rechenverfahren an,

Wir haben selbstverständlich den Wunsch, daß Sie Ihre Brunsviga 13 RK völlig beherrschen und sie sich für alle bei Ihnen vorkommenden Rechenarbeiten in der besten Art und Weise dienstbar machen.

Und nun wünschen wir Ihnen ein recht erfolgreiches Arbeiten int der



Wenn etwas noch nicht gelingen will, cufen Sie den Brunsviga=Vertreter!

Er hilft!

BRUNSVIGA 13 RK

BRUNSVIGA MASCHINENWERKE AG. BRAUNSCHWEIG

TEIL III: TABELLEN Tabelle für Zinsberechnung mit Zinsfaktoren

%	Faktoren	%	Faktoren	%	Faktoren	%	Faktoren				
1/16 3/16	0,00-00017361		0,00-00034722 00069444	11 1/2	0,00·03055555 03194444	19 1/2	0,00-05277777 05416666				
5/16 7/16	00086805 00121527	$\frac{1}{4}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{5}{8}$	00104166 00173611	12 1/2	03333333 03472222	$\frac{20}{^{1}/_{2}}$	05555555 05694444				
1 1/4	1 0,00.00277777		0,00·01666666 01736111	13 1/2	03611111 0375	$\frac{21}{1/2}$	05833333 05972222				
$\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$	00416666 00486111	1/2	01805555 01875	14	03888888 04027777	$\frac{22}{1/2}$	06111111 0625				
2 1/4	0,00·00555555 00625	7 1/4	0,00·01944444 02013888	$\frac{15}{^{1}/_{2}}$	04166666 04305555	$\frac{23}{^{1}/_{2}}$	06388888 06527777				
1/2 3/4	00694444 00763888	$\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$	02083333 02152777	16 1/ ₂	0444444 04583333	$\frac{24}{^{1}/_{2}}$	06666666 06805555				
3	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		02291666 02361111	17 1/2	04722222 04861111	25 1/2	069 44444 07083333				
$\frac{1/2}{3/4}$		$^{1}/_{2}$		18 1/2	05 05138888	26 1/2	07222222 07361111				
4 1/4 1/2 3/4	0,00-01111111 01180555 0125 01319444	9 1/4 1/2 3/4	0,00·025 02569444 02638888 02708333	Formel 2 Die Zins der Punk	Formel 1. Kapital x Tage x Zinsfaktor = Zinsen. Formel 2. Zinszahl x Zinszahlfaktor = Zinsen. Die Zinsfaktoren nach Formel 1 sind der Tabelle zu entnehme der Punkt nach der 2. Dezimale unberücksichtigt bleibt. Lie Zinszahlfaktoren nach Formel 2 sind der Tabelle in der						
5 1/4 1/2 3/4	0,00.01388888 01458333 01527777 01597222	10 1/4 1/ ₂ 3/ ₄	0,00·02777777 02847222 02916666 02986111	entnehmen, daß das Komma an Stelle des Punktes gesetzt wird. z. B. Zinsfaktor $6^{0}/_{0} = 0.00016667$ Zinszahlfaktor $6^{0}/_{0} = 0.016667$ $1/_{8}0/_{0} = 0.000347$,, $6^{1}/_{8}0/_{0} = 0.017014$ durch Addieren von zwei Tabellenzahlen.							

Tabelle für Zinsberechnung mit Zinsdivisoren

%	Divisoren	%	Divisoren	%	Divisoren	%	Divisoren
1/8 1/4	2880-00 1440-00 720-00	8 1/4	60-00 57-60	$\frac{12}{1/2}$	30-00 28-80	20 1/ ₂	18·00 17·56,10
1/2 3/4	480.00	$\frac{1/2}{3/4}$	55·38,46 53·33,33	$\frac{13}{^{1}/_{2}}$	27-69,23 26-66,67	$\frac{21}{1/2}$	17·14,29 16·74,42
1/4	360·00 288·00	7	51·42,86 49·65,52	14 1/2	25·71,43 24·82,76	22 1/2	16·36,36 16·00
1/ ₂ 3/ ₄	240·00 205·71,43	1/4 1/2 5/4	48.00 46.45,16	15 1/2	24·00 23·22,58	23 1/ ₂	15·65,22 15·31,91
2 1/4	180-00 160-00	8	45.00 43.63,64 42.35,29 41.14,29	$\frac{16}{^{1}/_{2}}$	22.50 21.81,82	24	15·00 14·69,39
1/4 1/2 3/4	144-00 130-90,91	1/ ₄ 1/ ₂ 3/ ₄		17 1/2	21·17,65 20·57,14	25 1/2	14·40 14·11,76
$\frac{3}{1/4}$ $\frac{1}{2}$	120·00 110·76,92	9	40·00 38·91,89 37·89,47 36·92,31	18 1/2	20·00 19·45,95	26 1/2	13.84,62 13.58,49
3/4	102-85,71 96-00	$\frac{1/4}{1/2}$ $\frac{3/4}{4}$		19 1/2	18.94,74 18.46,15	27 1/2	13-33,33 13-09,09
4 1/4 1/2 3/4	90-00 84-70,59 80-00 75-78,95	10 1/4 1/2 3/4	36·00 35·12,20 34·28,57 33·48,84	Die Zinsc	Formel 3. Kapital x Tage Formel 4. Zinszahl livisoren nach Formel 3 sin vor der Zehnerstelle unl	: Zinsdivisor : Zinszahldivi 1d der Tabelle	zu entnehmen, wobei
5 1/ ₄ 1/ ₂ 3/ ₄	72.00 68-57,14 65-45,45 62-60,87	11 1/ ₄ 1/ ₂ 3/ ₄	32·72,73 32·00 31·30,43 30·63,83	Die Zinsz	zahldivisoren nach Formel n, daß das Komma an Ste z.B. Zinsdivisor Zinszahldiviso	4 sind der Table des Punkti $6^{1/2} = 553$	abelle in der Weise zu es gesetzt wird. 8,5

Tabelle zur schnellen Festlegung der Zinstage

Datum	Januar	Februar	März	Apri	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1. 2. 3.	1 2 3	31 32 33	61 62 63	91 92 93	121 122 123	151 152 153	181 182 183	$211 \\ 212 \\ 213$	$241 \\ 242 \\ 243$	271 272 273	301 302 303	331 332 333	16. 17. 18.	16 17 18	46 47 48	76 77 78	106 107 108	$136 \\ 137 \\ 138$	166 167 168	196 197 198	226 227 228	256 257 258	286 287 288	316 317 318	346 347 348
4. 5. 6.	4 5 6	34 35 36	64 65 66	94 95 96	$124 \\ 125 \\ 126$	154 155 156	184 185 186	214 215 216	244 245 246	274 275 276	304 305 306	334 335 336	19. 20. 21.		$\frac{49}{50}$	79 80 81	109 110 111	139 140 141	169 170 171	$199 \\ 200 \\ 201$	$229 \\ 230 \\ 231$	$259 \\ 260 \\ 261$	289 290 291	$319 \\ 320 \\ 321$	349 350 351
7. 8. 9.	7 8 9	37 38 39	67 68 69	97 98 99	127 128 129	157 158 159	187 188 189	$217 \\ 218 \\ 219$	247 248 249	277 278 279	307 308 309	337 338 339	22. 23. 24.		52 53 54	82 83 84	112 113 114	142 143 144	172 173 174	$202 \\ 203 \\ 204$	232 233 234	262 263 264	292 293 294	322 323 324	352 353 354
10. 11. 12.	10 11 12	40 41 42	70 71 72	100 101 102	130 131 132	160 161 162	190 191 192	$220 \\ 221 \\ 222$	250 251 252	280 281 282	310 311 312	$340 \\ 341 \\ 342$	25. 26. 27.		55 56 57	85 86 87	115 116 117	145 146 147	175 176 177	$205 \\ 206 \\ 207$	235 236 237	265 266 267	295 296 297	325 326 327	355 356 357
13. 14. 15.	13 14 15	43 44 45	73 74 75	103 104 105	133 134 135	163 164 165	193 194 195	224	253 254 255	283 284 285	313 314 315	343 344 345	28. 29. 30.		58 59	88 89 90	118 119 120	148 149 150	179	208 209 210	238 239 240	268 269 270	298 299 300	328 329 330	358 359 360
	15.5. 10.0		 -	<u></u>				<u> </u>					31.	30		90		150		210	240		300		

Die Differenz der Zahlenwerte für Fälligkeits- und Zahltag ergibt die Anzahl Zinstage

Zahltag 27. Juni Tabellenwert = 177

Fäliigkeitstag 15. März..... Tabellenwert = 75

Zinstage = 102

Vierstellige Umrechnungstabelle

für Dutzend und Stück in Gros

Dtz. St	. Gros	Dtz. St.	Gros	Dtz. St.	\mathbf{Gros}	Dtz. St.	Gros	Dtz. St.	Gros	Dtz. St.	Gros
0	= 0,	2 ==	0,1667	4	0,3333	6 =	0,5	8 =	0,6667	10 =	0,8333
1	0069	1	1736	1	3403	1	5069]	6736	1	8403
2	0139	2	1806	2	3472	2	5139	2	6806	2	8472
] 3	0208	3	1875	- 3	3542	3	5208	3	6875	3	8542
l 4	0278	4	1944	4	3611	4	5278	4	6944	4	8611
5		- 5	2014	5	3681	5	5347	5	7014	5	8681
6	0417	6	2083	6	375	6	5417	6	7083	6	875
7	0486	. 7	2153	7	3819	7	5486	7	7153	7	8819
8	0556	8	2222	8	3889	8	5556	8	7222	8	8889
9	0625	9	2292	9	3958	9	$\bf 5625$	9	7292	9	8958
10	0694	10	2361	10	4028	10	$\boldsymbol{5694}$	10	7361	10	9028
11	0764	11	2431	11	4097	11	5764	11	7431	11	9097
1	= 0,0833	3 =	= 0,25	5 =	0,4167	7 =	0,5833	9 =	0,75	11 =	- 0,9167
1 ı	0 903	1	2569	1	4236	1 .	5903	1	7569]]	9236
2	0972	· 2	2639	2	4306	2	$\boldsymbol{5972}$	2	7639	2	9306
3		3	2708	3	4375	3	6042	3	7708	3	9375
4	1111	4	2778	4	4444	4	6111	4	7778	4	9444
5	1181	5	2847	5	4514	5	6181	5	7847	5	9514
l 6		6	2917	6	4583	6	625	6	7917	6	9583
7	1319	7	2986	7	4653	7	6319	7	7986	7	9653
8		8	3056	8	4722	8 9	6389	8	8056	8	9722
] 9		9	3125	9	4792		6458	9	$\bf 8125$	r 9	9792
10	1 5 2 8	10	3194	10	4861	10	$\boldsymbol{6528}$	10	8194	10	9861
11		11	3 2 6 4	11	4931	11	6597	11	8264	11	9931

Beispiel: 14 Gros 6 Dtz. 9 St. = 14,5625 Gros

Fünfstellige Umrechnungstabelle für Shilling und Pence in Pound

-						•	Per	nce					
		0	, 1 ,	2	3	4	5	6	7	8	9	. 10	11
	0		•00417	•00833	•01250	·01667	·02083	·02500	·02917	-03333	-03750	·04167	-04583
lling	1 2 3 4 5 6 7 8 9	.05 .10 .15 .20 .25 .30 .35 .40 .45 .50	·05417 ·10417 ·15417 ·20417 ·25417 ·30417 ·35417 ·40417 ·45417 ·50417	.05833 .10833 .15833 .20833 .25833 .35833 .40833 .45833 .50833	.06250 .11250 .16250 .21250 .26250 .31250 .36250 .41250 .46250 .51250	.06667 .11667 .16667 .21667 .26667 .31667 .36667 .41667 .46667	.07083 .12083 .17083 .22083 .27083 .37083 .42083 .47083 .52083	.07500 .12500 .17500 .22500 .27500 .32500 .37500 .42500 .47500 .52500	·07917 ·12917 ·17917 ·22917 ·27917 ·32917 ·37917 ·42917 ·47917 ·52917	·08333 ·13333 ·18333 ·23333 ·28333 ·38333 ·43333 ·48333 ·53333	.08750 .13750 .18750 .23750 .28750 .38750 .38750 .43750 .48750 .53750	-09167 -14167 -19167 -24167 -29167 -34167 -39167 -44167 -49167 -54167	.09583 .14583 .19583 .24583 .29583 .34583 .39583 .44583 .49583 .54583
Shi	11 12 13 14 15 16 17 18	-55 -60 -65 -70 -75 -80 -85 -90	-55417 -60417 -65417 -70417 -75417 -80417 -85417 -90417	·55833 ·60833 ·65833 ·70833 ·75833 ·80833 ·85833 ·90833	-56250 -61250 -66250 -71250 -76250 -81250 -86250 -91250	-56667 -61667 -66667 -71667 -76667 -81667 -86667 -91667	.57083 .62083 .67083 .72083 .77083 .82083 .87083 .92083	-57500 -62500 -67500 -72500 -77500 -82500 -87500 -92500	-57917 -62917 -67917 -72917 -77917 -82917 -87917 -92917	.58333 .63333 .68333 .73333 .78333 .83333 .88333 .93333	-58750 -63750 -68750 -73750 -78750 -83750 -88750 -93750	-59167 -64167 -69167 -74167 -79167 -84167 -89167 -94167	.59583 .64583 .69583 .74583 .79583 .84583 .89583 .94583
	19	•95	1/4 d =	·95833 ·00104	•96250	•96667	1/2 d =	•97500 •00208	•97917	•98333	³/ ₄ d =	·99167 - ·00312	•99583

Beispiel: £ 5.3.8 = ?

5.0.0 = 5,0+ 0.3.8 = 0,18333

£5.3.8 = 5,18333

Siebenstellige Umrechnungstabelle

für Pence und deren Bruchteile in Pound

d	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.		.0041667	·0083333	·0125000	-0166667	·0208333	-0250000	-0291667	•0333333	-0375000	-0416667	·0458333
1/2	.0020833	-0062500	·0104167	0145833	·0187500	.0229167	-0270833	.0312500	-0354167	-0395833	.0437500	.0479167
1/ ₄ 3/ ₄	$\begin{array}{c} \textbf{.0010417} \\ \textbf{.0031250} \end{array}$	-0052083 -0072917	.0093750 .0114583	•0135417 •0156250	-0177083 -0197917	·0218750 ·0239583	•0260417 •0281250	-0302083 -0322917	-0343750 -0364583	·0385417 ·0406250	·0427083 0447917	·0468750 0489583
1/8 3/8 5/8 7/8	·0005208 ·0015625 ·0026042 ·0036458	-0057292	-0088542 -0098958 -0109375 -0119792	·0130208 ·0140625 ·0151042 ·0161458	·0182292 ·0192708	-0223958	•0255208 •0265625 •0276042 •0286458	·0307292 ·0317708	-0338542 -0348958 -0359375 -0369792	·0401042	0421875 0432292 0442708 0453125	•0473958 •0484375
1/16 3/18 5/16 7/16 9/16 11/16 13/16 15/16	-0013021 -0018229 -0023437 -0028646 -0033854	·0059896 ·0065104 ·0070312	•0101562 •0106771 •0111979 •0117187	0158854	·0174479	-0210937 -0216146 -0221354 -0226562 -0231771 -0236979 -0242187 -0247396	·0278646 ·0283854	-0299479 -0304687 -0309896 -0315104 -0320312 -0325521	-0335937 -0341146 -0346354 -0351562 -0356771 -0361979 -0367187 -0372396	-0382812 -0388021 -0393229 -0398437 -0403646	.0419271 .0424479 .0429687 .0434896 .0440104 .0445312 .0450521 .0455729	·0466146 ·0471354 ·0476562 ·0481771 ·0486979 ·0492187

Beispiel:

$\begin{array}{l} 4 \cdot 0 \cdot 7 \cdot 8^{5}/_{8} = ? \\ 0 \cdot 7 \cdot 0 = 0.35 \\ + 0 \cdot 0 \cdot 8^{5}/_{8} = 0.0359375 \\ £ 0 \cdot 7 \cdot 8^{5}/_{8} = 0.3859375 \end{array}$

Shillinge als Dezimalen von £ 1

sh 1 = .05	$sh 6 = \cdot 30$	sh 11 = .55	sh 16 = .80
$2 = \cdot 10$		12 = .60	17 = .85
3 == .15	8 = .40	13 = .65	18 = .90
4 = .20	9 = .45	14 = .70	19 = .95
5 = 25	10 = .50	15 = .75	20 = 1.00
<u> </u>			<u>i : </u>

In den Tafeln bedeutet der Punkt vor den Zahlen 0,

Pence als Dezimalen von sh 1

Umrechnungstabelle für engl. Gewichte

Quarters und	l Pounds	in Dezin	ıalstellen	von 1 I	fundredw	eight /	Hund	redweight,	Quarters	und Pound	s in Dezi	imalstellen v	on 1 eng	l. Tonne
qrs.lbs. cwt.	qrs.lbs.	cwt.	qrs.lbs.	cwt.	qrs.lbs.	cwt.	qrs.lbs.	ton	qrs.lbs.	ton	grs.lbs.	ton	qrs.lbs.	ton
qrs.lbs cwt.	1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 15 1 16 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22	-2500 -2589 -2679 -2768 -2857 -2946 -3036 -3125 -3214 -3393 -3482 -3571 -3661 -3750 -3839 -4018 -4107 -4196 -4286 -4286 -4375 -4464 -4554	qrs.lbs. 2	cwt5000 -5089 -5179 -5268 -5357 -5446 -5536 -5714 -5804 -5893 -5982 -6071 -6161 -6250 -6339 -6429 -6518 -6607 -6696 -6786 -6786 -6875 -6964 -7054	3 1 3 2 3 3 4 3 5 6 3 7 3 8 3 9 3 10 3 11 3 12 3 13	cwt. -7500 -7589 -7679 -7768 -7857 -7946 -8036 -8124 -8304 -8393 -8482 -8571 -8661 -8750 -8839 -9107 -9196 -9296 -9375 -9464 -9554	grs.lbs. 0 1/2 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 1 0 22 0 23	ton -000 223 -000 446 -000 893 -001 339 -001 786 -002 232 -002 679 -003 125 -003 571 -004 018 -004 911 -005 357 -005 804 -006 250 -006 696 -007 143 -007 589 -008 036 -008 482 -008 929 -009 375 -009 821 -010 268	qrs.lbs. 1	ton -012500 -012946 -013393 -013839 -014286 -014732 -015179 -015625 -016071 -016518 -016964 -017411 -017857 -018304 -018750 -019196 -019643 -020899 -020536 -020982 -021429 -021875 -022321 -022768	qrs.lbs. 2	-025 000 -025 446 -025 893 -026 786 -027 679 -028 125 -028 571 -029 018 -029 464 -029 911 -030 357 -030 804 -031 250 -031 696 -032 143 -032 589 -033 036 -033 482 -033 929 -034 375 -034 821 -035 268	3 1 3 2 3 3 4 3 5 6 3 7 3 8 3 9 3 10 3 11 3 12 3 13 3 14 3 15 3 16 3 17 3 18 3 19 3 20 3 21 3 22 3 23	•037 500 •037 946 •038 393 •038 839 •039 286 •039 732 •040 179 •040 625 •041 071 •041 518 •041 964 •042 411 •042 857 •043 750 •044 196 •044 643 •045 089 •045 536 •046 429 •046 875 •047 321 •047 768
$\begin{bmatrix} 0 & 23 & \cdot 208 \\ 0 & 24 & \cdot 214 \\ 0 & 25 & \cdot 223 \\ 0 & 26 & \cdot 232 \\ 0 & 27 & \cdot 241 \end{bmatrix}$	1 24 1 25 1 26	•4643 •4732 •4821 •4911	2 24 2 25 2 26 2 27	·7143 ·7232 ·7321 ·7411	3 24 3 25 3 26 3 27	.9643 .9732 .9821 .9911	0 23 0 24 0 25 0 26 0 27	.010268 .010714 .011161 .011607 .012054	1 24 1 25 1 26 1 27	.022768 .023214 .023661 .024107 .024554	2 24 2 25 2 26 2 27	.035268 .035714 .036161 .036607 .037054	3 24 3 25 3 26 3 27	048214 048661 049107 049554
Hundredweig Dezimalstelle 1 engl. To	n von		$ \begin{array}{l} \mathbf{l} = \cdot 05 \\ 2 = \cdot \mathbf{l} \\ 3 = \cdot 15 \end{array} $	Cwt. 4 5 6		Cwt. 7 8 9	1	11 =	= ·5 = ·55 = ·6	Cwt. 13 = 14 = 15 =	•7	rt. 16 = -8 17 = -8 18 = -9	35	$ \begin{array}{r} 19 = .95 \\ 20 = 1 \end{array} $

Anglo-amerikanische Maße und Gewichte im metrischen System

Nicht-metrische Ausgangswerte unterstrichen

1. Längenmaße:

	km	mile	m	yds	ft	in	cm
1 Kilometer 1 Meile*) 1 Meter 1 Yard 1 Foot 1 Inch. 1 Centimeter	1,609344	0,621371 1,0 — — — — —	1000,0 1609,3440 1,0 0,914400 0,304800 0,0254 0,010	1093,613298 1760,0 1,093613 1,0 0,333333 0,027778 0,010936	3280,839894 5280,0 3,280840 3,0 1,0 0,083333 0,032808	39 370,078 728 63 360,0 39,370 079 36,0 12,0 1,0 0,393 700	$ \begin{array}{r} 100000,0 \\ 160934,40 \\ 100,0 \\ 91,44 \\ 30,480 \\ \hline $

Anm.: *) Statute Mile: England und USA.

2. Gewichte:

	T	L/T	cwts	kg	lbs	oz	g
1 Tonne	1,0	0,984 206	19,684125	1000,0	2204,622	35273,957	1000000,0
1 Longton	1,016047	1,0	20,0	1016,047	2240,0	35840,0	1016047,0
1 Hundredweight	0,050802	0,05	1,0	50,8023	112,0	1792,0	50802,352
l Kilogramm	0,001	0,000984	0,019684	1,0	2,204622	35,273957	1000,0
1 Pound (AVD)		_	0,008929	0,453592	1,0	16,0	453,59243
1 Ounze (AVD)	_		0.000558	0.028350	0.062500	1.0	28,34952
1 Gramm	<u> </u>	<u> </u>	0,0000197	0,001	0,002 205	0,035274	1,0

			3. Raun	nmaße:		·	
	gal	1	qt	$ m m^3$	ebe yd	cm³	cbe inch
			a) Hohl	maße			
Gallon *) **)	1.0	4,545963	4,0	0,004546	0.005946	4545,963	277,412179
Liter	0,219975	1,0	$\frac{-75}{0.879902}$	0,0010	0.001308	1000,0	61,023744
Quart	0,250	1,136491	1,0	0,001136	0,001487	1136,491	69,353048
	0,200	1,100101	1,0	0,001100	0,001101	1100,101	1 00,00001
•		,	b) Körp	ermaße			
Kubikmeter	219.975	1000,0	879,90	1.0	1,3079506	L 000 000,0	61023,744
Cubic-yard	168,182955	764,554858	672,731820	0.764555	1,0	764554,857984	46656.0
Kubikcentimeter .				-,	,		
Kubikeeniimeter .	0.000220	U.OOLU	ULUURISSE		TELLINIUM A T	1 ()	. 0.05102
Cubic-inch Anm. *		0,0010 $0,016387$ $n = 4,5459631$			0,000 001 3 0,000 021 4 533 Liter.	1,0 16,387064	1,0
Cubic-inch	0,003 605 Imp. Gallor	0,016387	0,014419 Liter, die US-g = 32 quarts =	0,000016 allon hat 3,78	0,0000214		0,06102
Cubic-inch Anm. *	0,003 605 Imp. Gallor	0,016387 $n = 4,545963$]	0,014419 Liter, die US-g = 32 quarts =	0,000016 allon hat 3,78 64 pints	0,0000214		·
Cubic-inch* Anm. **	0,003 605) Imp. Gallor) Imp. bushe	0,016387 n = 4,545963 I l = 8 gallons =	0,014419 Liter, die US-g = 32 quarts == 4. Fläch qm	0,000016 allon hat 3,78 64 pints emmaße: sq yd	0,000 021 4 533 Liter. sq ft	16,387064	1,0
Anm. * ** Acre	0,003605) Imp. Gallor) Imp. bushe	0,016387 n = 4,545963 I l = 8 gallons =	0,014419 Liter, die US-g = 32 quarts == 4. Fläch qm 4046,856422	0,000016 allon hat 3,78 64 pints emnaße: sq yd 4840,0	0,000 021 4 533 Liter. sq ft 43560,0	16,387064	1,0
Anm. * ** Acre	0,003 605) Imp. Gallon) Imp. bushe Acre 1,0 0,024711	0,016387 n = 4,545963 I l = 8 gallons = a 40,468564 1,0	0,014419 Liter, die US-g = 32 quarts == 4. Fläch qm 4046,856422 100,0	0,000016 alion hat 3,78 64 pints emmaße:	0,000 021 4 533 Liter. sq ft 43560,0 1076,1018	16,387064 sq inch	qem
Acre	0,003 605) Imp. Gallor) Imp. bushed Acre 1,0 0,024711 0,000 247	0,016387 n = 4,545963 I l = 8 gallons = a 40,468564 1,0 0,010	0,014419 Liter, die US-g = 32 quarts == 4. Fläch qm 4046,856422 100,0 1,0	0,000016 allon hat 3,78 64 pints emmaße: sq yd 4840,0 119,599005 1,195990	0,000 021 4 533 Liter. sq ft 43560,0 1076,1018 10,76101	sq inch	qem
AcreQuadratmeter	0,003 605) Imp. Gallor) Imp. bushed Acre 1,0 0,024 711 0,000 247 0,000 207	0,016387 n = 4,545963 I l = 8 gallons = a 40,468564 1,0 0,010 0,008361	0,014419 Liter, die US-g = 32 quarts == 4. Fläch qm 4046,856422 100,0 1,0 0,836127	0,000016 alion hat 3,78 64 pints emmaße:	0,000 021 4 533 Liter. sq ft 43560,0 1076,1018 10,76101 9,0	sq inch	qcm
Cubic-inch Anm. *	0,003 605) Imp. Gallor) Imp. bushed Acre 1,0 0,024711 0,000 247	0,016387 n = 4,545963 I l = 8 gallons = a 40,468564 1,0 0,010	0,014419 Liter, die US-g = 32 quarts == 4. Fläch qm 4046,856422 100,0 1,0	0,000016 allon hat 3,78 64 pints emmaße: sq yd 4840,0 119,599005 1,195990	0,000 021 4 533 Liter. sq ft 43560,0 1076,1018 10,76101 9,0 1,0	sq inch	qcm